1

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平5-57496

(43)公開日 平成5年(1993)3月9日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

B 3 0 B 11/02

H 7128-4E

L 7128-4E

15/18

F 7728-4E

審査請求 未請求 請求項の数6(全14頁)

(21)出願番号

特願平3-247028

(22)出願日

平成3年(1991)8月31日

(71)出願人 390008235

フアナツク株式会社

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番

地

(72)発明者 中川 威雄

神奈川県川崎市中原区市ノ坪223-4-416

(72)発明者 鶴 英明

千葉県市川市湊 3 - 3 - 103

(72)発明者 稲葉 善治

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番

地 フアナック株式会社商品開発研究所内

(74)代理人 弁理士 竹本 松司 (外2名)


最終頁に続く

### (54)【発明の名称】 多段電動式粉末成形機と圧縮成形方法

#### (57)【要約】

【目的】 パンチを部分パンチからなる多段に構成し、各部分パンチを作動順序、作動タイミング、位置および 圧縮力について、自由に設定し、実行できるようにした 電動式粉末成形機の提供。

【構成】 パンチを構成する各部分パンチのそれぞれ を、各自のサーボモーターで駆動できるようにし、これ らのサーボモーターを制御する制御装置を設ける。

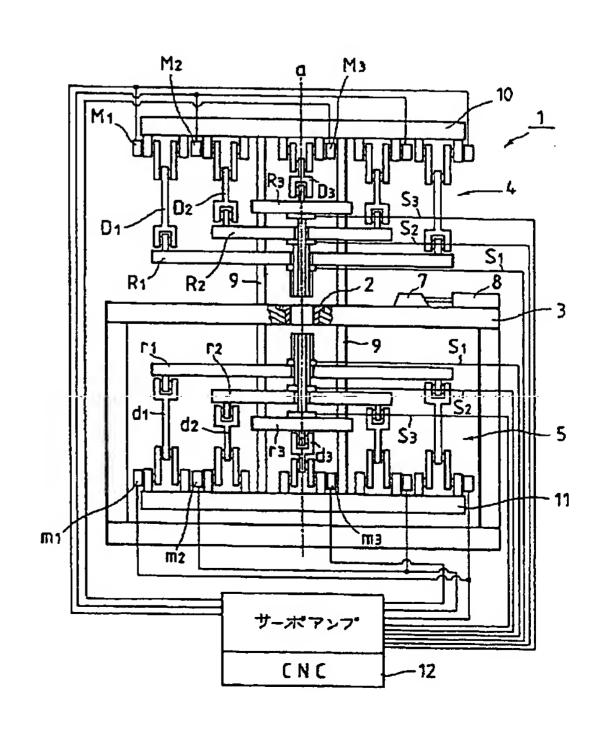

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 成形空間を形成するダイとパンチを備え、パンチは複数の部分パンチから構成され、各部分パンチはそれぞれ加圧ラムに取り付けられ、加圧ラムはサーボモーターを駆動源とするそれぞれの直線移動機構に結合され、さらに、各サーボモーターの駆動を制御する制御装置が設けられていることを特徴とする多段電動式粉末成形機。

【請求項2】 部分パンチの圧縮力を検出する圧力センサーを設け、制御装置が上記圧力センサーの出力があらかじめ設定した圧縮力に相当するものとなるように、その部分パンチに関するサーボモーターの駆動を制御する機能を備えたものであることを特徴とする請求項1に記載の多段電動式粉末成形機。

【請求項3】 成形空間に充填された成形粉末をパンチで圧縮成形する方法であって、パンチによる圧縮面を複数に分割し、各分割面を設定した順序、タイミング、位置あるいは圧縮力の組み合わせで押圧し、所定の押圧面形態を有する圧粉体を得ることを特徴とした圧縮成形方法。

【請求項4】 一つの成形過程に複数の成形粉末充填ステップと圧縮ステップを順序を持たせて組み合わせ、先に形成された圧縮成形部分に次の圧縮成形部分を連結していくことを特徴とした請求項3に記載の圧縮成形方法。

【請求項5】 成形空間に成形粉末を充填した後、パンチで該空間を閉じ、押圧前に各分割面の位置を定めて押圧面形態を形成することにより成形空間内部の成形粉末を移動させることを特徴とした請求項3に記載の圧縮成形方法。

【請求項6】 パンチによる押圧を本押圧とその前の仮押圧とし、仮押圧の後、一部の分割面を移動して押圧面形態を完成させることを特徴とした請求項1または、請求項3に記載の圧縮成形方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、各種金属やセラミックなどの粉末をダイとパンチが構成する成形空間で多段に圧縮して成形するプレスタイプの電動式成形機に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来の粉末成形機における多段成形では、パンチを構成する部分パンチの動作をそれぞれ自由に設定、あるいは補正する機能はなく、成形可能な形状や圧縮程度の分配に制限があった。さらに駆動機構は単純な油圧機構や単なる電動モーターで、部分パンチを設定した動きとするためにダイセットを用いている。ダイセットは、機構が複雑で高価であり、さらに、成形品の形態が異なるごとにダイセットを必要とし不経済であった。また、従来の駆動機構では、圧縮力や成形体寸法の50

微妙な調整などができなかった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、部分パンチの動作が自由で、広範囲な形態の成形を行える電動式粉末成形機およびこの成形機を用いて実施できる圧縮成形法の提供を課題とする。

#### [0004]

#### 【課題を解決するための手段】

〔装置〕ダイとパンチで成形空間を形成する。パンチは 複数の部分パンチから構成する。各部分パンチはそれぞ れ加圧ラムに取り付けられ、加圧ラムはサーボモーター を駆動源とするそれぞれの直線移動機構に結合される。 各サーボモーターの駆動を制御する制御装置を設ける。 〔方法〕パンチによる圧縮面を複数に分割し、各分割面 を設定した順序、位置あるいは圧縮力の組み合わせで押 圧し、所定の押圧面形態を有する圧粉体を得る。

#### [0005]

【作用】部分パンチは全体として一つのパンチを構成し、それぞれが自由に駆動されて、種々な押圧面形態 (密度分布を含む)を形成する。

【0006】制御装置は部分パンチの駆動を制御し、上記の押圧面形態を作成する。

【0007】サーボモーターは制御装置に制御されて、 各部分パンチの位置あるいは圧縮力、作動のタイミング を実行する。

【0008】圧縮面を分割し、各分割面を設定した順序、タイミング位置あるいは圧縮力の組み合わせで押圧することにより、押圧面形態を自由に形成することが可能となる。

#### 00091

【実施例】図1は多段電動式粉末成形機1(以下、単に 成形機という)の全体を機構的に示し、中央にダイ2を 交換可能に取り付けたダイプレート3があり、ダイプレ ート3の上方と下方にパンチユニット4,5が配置され ている。ダイ2は上下方向に貫通した孔を有する。上方 パンチユニット4は、平行に配置された第1、第2、第 3の加圧ラムR(R1,R2,R3)とこれらのそれぞ れに固定された第1,第2,第3の部分パンチP(P) 1, P2, P3…図2)、各加圧ラムRに結合された直 40 線移動機構 D (D1, D2, D3) およびこれらをそれ ぞれに駆動するサーボモーターM(M1, M2, M3) で構成されている。直線移動機構DはサーボモーターM の回転駆動力を直線運動に変換し、また、倍力機構でも あるクランク構造とされている。加圧ラムR1,R2に は、直線移動機構D1,D2とサーボモーターM1、M 2がそれぞれ一対ずつ設けられ、作動上で左右の均衡を とるようになっている。なお、各パンチPがそれぞれの 加圧ラムRに取り付けられる基部には、それぞれの圧縮 力を検出する圧力センサーS(S1~S3)が配置され ている。

B

【0010】下方パンチユニット5は、ダイプレート3 を挟んで上方パンチユニット4と対称に配置され、上方 パンチユニット4と同じ構造を有する。すなわち、第 1、第2、第3の加圧ラムr(r1, r2, r3)、同 様に部分パンチp(p1,p2,p3)、直線移動機構 d(d1, d2, d3)、これらをそれぞれに駆動する サーボモーターm (m1, m2, m3) および圧力セン サーs(s1~s3)を備え、同様に構成されている。 ダイプレート3は成形機1のベース6に支持され、上面 に成形用粉末を供給するフィーダー7が配置されてい る。フィーダー7はエアアクチュエーター8によって図 示のホームポジション位置とダイ2の位置を往復移動す る。ダイプレート3の上下面には、ダイ2の両側に垂直 なガイドバー9が平行に取り付けられ、これらに上記の 加圧ラムR、アが上下移動可能に装着されると共に上端 および下端が上部機枠10と下部機枠11で連結されて いる。上方および下方のパンチユニット4,5における 直線移動機構D, dの基部はそれぞれ上記の上部機枠1 0および下部機枠11に固定され、また、各サーボモー ターM, mもそれぞれ上部、下部の機枠10,11に取 20 り付けられている。

【0011】部分パンチP, pは、成形機1を縦方向に 貫通した一本の軸線a(圧縮軸線)を共通軸線として同 軸に配置され、上方の部分パンチP1と下方の部分パン チp1は同じパンチ面を有して対向する。他の部分パン チについても同じである。すなわち、この実施例では、 第1、第2の部分パンチP1, P2およびp1, p2は 管状で断面が環状であり、第3パンチP3, p3は円柱 状で断面は円盤となっている。

【0012】そして、各サーボモーターM, mはコンピ 30 ューター内蔵数値制御装置(CNC)およびサーボアン プからなる制御装置12に接続され、また各圧力センサ ーS, sの検出出力が上記CNCの入力回路に伝達され るようになっている。なお、結線の図示が省略されてい るが、フィーダー7のエアアクチュエーター8も制御装 置12によってオン・オフ制御される。制御装置12 は、各サーボモーターM、mに対応した数の制御チャン ネルを備え、それぞれに作動順序、作動タイミング、位 置および圧縮力(トルク)の制御を行うことができる。 制御の態様は従来と同様であって、CNCに格納された システムプログラムによって、成形プログラムが稼働さ れ、キーボードなどの入力装置から入力されて制御装置 12内にあらかじめ設定された各部分パンチP, pの作 動順序、作動タイミング、位置および圧縮力についての データを用い、各部分パンチP, pを駆動する。なお、 圧縮力の制御については、設定値に基づく位置制御によ る場合と圧力センサーS、Sからの検出出力値に基づく フィードバック制御とを、必要に応じ切り換えて実行可 能となっている。切り換えの制御機構は特開昭62-2 07618号公報に記載されているものと同様である。

4 【0013】作動の第1の例について、図2~図14を 用いて説明する。成形プログラムおよび各部分パンチP 1~P3、p1~p3に関する作動データ(位置、作動 タイミングなど)は入力ずみとする。作動の当初、上、 下の各部分パンチP、pはいずれも下端あるいは上端の パンチ面を揃えてそれぞれあたかも一本の上方パンチ1 3および下方パンチ14のようにされ、下方パンチ14 のパンチ面がダイプレート3の上面に一致された、それ ぞれのホームボジション位置にある(図2)。下方の部 10 分パンチャが一斉に、すなわち、一本の下方パンチ14 として下降し、ダイ2とで上方が開口した成形空間15 を形成する(図3)。下方の第2部分パンチャ2が上方 に位置決めされ、成形空間15の内部に環状の凸部を構 成する(図4)。エアアクチュエータ8がオンされてフ ィーダー7を往復させ、成形空間15に成形粉末を充填

する(図5,図6)。

【0014】アンダーフィルとするために、下方の部分 パンチャ1~p3を一斉に同距離だけ下方へ移動させ、 成形空間15内部の成形粉末を下方へ下げ、その上方に 若干の間隔も1をとる(図7)。すなわち、下方パンチ 14をそのまま所定距離だけ下方へ移動して上記の間隔 t1を作る。これは、上方パンチ13が成形空間15に 突入した時に成形粉体が飛散するのを防止するためであ る(図7)。上方の部分パンチP1~P3が一斉に、す なわち、上方パンチ13が設定所定量下降して成形空間 15の成形粉体を圧縮する。このとき、上方パンチ13 は、制御装置12が位置制御にあるときは、あらかじめ 設定された位置まで下降して停止する。また、フィード バック制御にあるときは各圧力センサーS、sからの検 出出力が設定した圧縮力に相当するものとなった位置で 停止する。このため、フィードバック制御の場合には、 上方パンチ13による押圧面を平らにするため、上方お よび下方の各部分パンチP、Pのそれぞれで異なる圧力 値を設定することがある(図8)。なお、図8にのみ圧 カセンサーS, sを示し、他の図においては図示を省略 している。

【0015】圧縮が完了すると、上方パンチ13を構成する各部分パンチPは同距離だけ上昇され、成形空間15から退避しホームボジションに戻る(図9)。下方パンチ14において、突出していた第2部分パンチp2をそのパンチ面が他の部分パンチp1,p3のパンチ面と一致するところまで引き下げ、突出部分を上記の圧縮によって成形された圧粉体16(成形品)から引き抜く(図10)。この時、部分パンチp1,p3のパンチ面が圧粉体16を支え、第2部分パンチp2の引き抜きを容易にする。

【0016】下方パンチ14を構成する各部分パンチャ 1~p3が一斉に同一距離だけ上昇される。すなわち、 下方パンチ14はパンチ面を平らにしたまま上昇し、圧 50 粉体16をダイプレート3の上面まで持ち上げる。この

1

時の持ち上げ速度は成形粉体の組成や特徴、成形時の圧 縮力の大小で定まる圧粉体16の特性に応じて制御され る(図11)。以上により、下面に環状の凹部を備えた コア状の圧粉体16(成形品)を得られる。

【0017】図12~14は作動の他の例を示すもの で、図12の例では、下方パンチ14を構成する第2、 第3部分パンチャ2、ャ3を第1の部分パンチャ1に対 し順次低く配置して成形空間を15を形成し、これに成 形粉体を充填した後、上方から、第2、第3部分パンチ P2, P3を第1部分パンチP1に対し順次上方へ配置 10 した上方パンチ13で圧縮し、成形するもので、圧粉体 16は、その上方および下方パンチ13,14に接して いた押圧面が断面において階段状となる押圧面形態を備 える。図13の例では、中央部に孔を備えた圧粉体16 が形成される。すなわち、ホームポジションの状態にお いて下方パンチ14の第3部分パンチp3を残したま ま、第1、第2パンチp1, p2を下降させて環状の成 形空間15を作り、これに成形粉体を充填し、ついで、 上方から部分パンチP3を、そのパンチ面が圧縮完了時 に上記の部分パンチp3のパンチ面に接する位置とした 20 上方パンチ13で圧縮し、得られるものである。

【0018】さらに、図14の例は、上記の図13の例 において、上方パンチ13における第3部分パンチP3 と下方パンチ13における第3パンチp3のパンチ面 が、圧縮完了時にも接触しない配置として圧縮を行った もので、小さなホィール形状の圧粉体16を得られる。 以上の作動例のように上方パンチ13、下方パンチ14 を構成する各部分パンチP、pはその作動の順序やタイ ミング、位置あるいは圧縮力の設定がそれぞれに自由に 行えるので、制御装置12に入力する成形プログラムや 30 設定値を変更するだけで、同一のダイとパンチによって 種々の押圧面形態を備えた圧粉体16を得ることができ る。

【0019】上記実施例において実行されている圧縮成 形法は、上方パンチ13、下方パンチ14を部分パンチ P, pで構成することにより、上方パンチ13下方パン チ14による圧縮面を複数に分割し、各分割面を設定し た順序、タイミング、位置あるいは圧縮力の組み合わせ で押圧し、所定の押圧面形態を有する圧粉体16を得る 方法である。なお、この実施例では、上方パンチ13お 40 よび下方パンチ14を構成する部分パンチP、pの数を それぞれ3個としているが、数は限定されず、また、上 方と下方で数が異なることもある。さらに、直線移動機 構D、dはクランク式に限らず、トグル機構などの他の リンク機構およびねじ・ナット機構などであっても良 11.

【0020】この多段電動式粉末成形機1を用いて、他 に次のような圧縮成形方法を実行することができる。 〔径方向継ぎ足し成形法〕図15は、成形粉体として中

**属粉を用いて一体に成形された圧粉体16であり、図1** 6は同種の成形粉体で中央部から周辺部へ階層的に強度 (粉体密度)を高めた圧粉体16である。従来の粉末成 形では、圧縮時に成形空間15内部の粉体が混じりあっ

たり、流動したりするので、上記のような圧粉体16を 得ることはできなった。しかし、上記の多段電動式粉末

6

成形機1を用いれば、図17~図29のような作動態様 を取ることによって目的を達成できる。

【0021】異種粉体の継ぎ足し成形は次のように行わ れる。成形プログラムおよび上方パンチ13を構成する 各部分パンチP1~P3、下方パンチ14を構成する各

部分パンチャ1~p3に関する作動データ(位置、作動 タイミングなど)は入力ずみとする。また、フィーダー

7は成形粉体の種類に応じた数がダイプレート3上に準 備され、選択的に使用される。作動の当初、上方パンチ

13はパンチ面を平らにしてダイプレート3の上方に位 置し、下方パンチ14はパンチ面をダイプレート3の上

面に一致させており、各部がそれぞれホームポジション 位置にある(図17)。まず、下方パンチ14の第3部

分パンチp 3が、設定した所定距離 t 2 だけ下降してダ

イ2の中央部に第1成形空間15aを作り、これにフィ ーダー7が第1の成形金属粉を供給する(図18、図1

9)。上方パンチ13における第3部分パンチP3のみ

が下降して第1成形空間15aの粉体を圧縮し第1部分

圧粉体17aを形成する(図20)。圧縮は位置制御ま たは圧力センサーS、sを利用したフィードバツク制御

で行われる。

【0022】上方パンチ13の第3部分パンチP3がホ ームポジションに戻り、下方パンチ14の第3部分パン チp3が上昇して第1圧粉体17aの上面をダイプレー ト3の上面に揃える(図21)。その状態を維持して、 今度は下方パンチ14における第2部分パンチャ3のみ が下降し、第1圧粉体17回りに環状の第2成形空間1 5bを形成する(図22)。フィーダー7が移動して第 2成形空間15bに成形用セラミック粉を充填し、上方 パンチ13の第2、第3部分パンチP2, P3が同じ距 離だけ移動し、第2成形空間15bの粉体を圧縮する。 このとき、第1の部分圧粉体17aをパンチ面に乗せた 下方パンチ14の第3部分パンチは、位置制御、または 圧縮力によるフィードバック制御で下方の第2部分パン チp2のパンチ面まで後退する(図23、図24)。こ のとき、第2成形空間156の内周壁は第1部分圧粉体 17aの側面で形成されているので、圧縮によって第2 成形空間156の粉体は第1部分圧粉体17aに絡み、 一体に成形されて第2部分圧粉体17bが形成される。 【0023】上方パンチ13における第2、第3部分パ ンチP2, P3がホームポジションに戻され、下方パン チ14における第2、第3部分パンチャ2、ャ3は第2 部分圧粉体17bを押上げ、その上面をダイプレート3 心部に金属粉、中間部にセラミック粉、周辺部に他の金 50 の上面と一致させる(図25)。以下、同様に、下方の Ø

第1部分パンチャ1が下降して第3成形空間15cが形 成されて(図26)、これに第2の成形金属粉が充填さ れ(図27)、今度は上方パンチ13の全体がそのパン チ面を平らにして下降し、第3成形空間15cの粉体を 圧縮する。このとき、下方の第2、第3部分パンチャ 2, p 3はそのパンチ面が下方の第1部分パンチp 1の パンチ面と一致する位置まで下降する(図2)。そし て、上方パンチ13が上方へ移動してホームポジション に戻ると共に、下方パンチ14がそのまま上昇して完成 した圧粉体16をダイプレート3の上面に押し出し、ホ 10 ームポジションに戻る。なお、圧粉体16を押出す場合 に、図28のように上方パンチ13と下方パンチ14で 圧粉体16を圧迫した状態を維持してダイプレート3の 上面に押しだし、その後に圧迫力を徐々に緩める養生を 行い、圧粉体にクラックが発生するのを防止することが ある。以上により、異種粉体の圧粉体16が得られる。 【0024】径方向へ階層的に強度が異なる圧粉体16 の成形は、上記の継ぎ足し成形方法において、第1、第 2、第3の成形空間15a, 15b, 15cを形成する 場合に、対応する下方の部分パンチャの移動量によって 20 充填する成形用粉末の充填量を調整したり、圧力センサ ーによるフィードバック制御をしたり、あるいは、部分 的な圧縮時における部分パンチP、Pの圧縮力を各サー ボモーター単位のトルクリミット制御等によって制限す ることによって得られる。トルクリミット制御の場合に は、押圧力が異なることによって圧粉体16の押圧面に 凹凸の付くことがある。上記の作動過程において実行さ れている圧縮成形法は、一つの成形過程に複数の成形用 粉末充填ステップと圧縮ステップを順序を持たせて組み 合わせ、先に形成された圧縮成形部分に次の圧縮成形部 分を連結していくことを特徴としたものである。

「型内移動成形方法〕図30のように、上面および下面に突部18a,18bを有する圧粉体16の成形は、従来、図31のようにパンチ面に凹部を形成した上方パンチ13、下方パンチ14で押圧することにより行われている。しかし、押圧時に上方パンチ13の凹部に粉体が十分に充填されず、成形結果を見ると上面の突部18aにおける粉体密度が他の部分より低く、この部分の強度が低くなる難点がある。また、従来の成形方法では、図42のように、フランジ19から上方に突出する部分をもつ部品を成形しようとしても、その突出部分に十分な成形粉体を充填することができないので、設計段階で図43のような部品18 に変更せざるを得ず、適切な部品を得られない難点があった。

【0025】型内移動成形は、図33~図41に示す次の作動で実行される。成形プログラムおよび上方パンチ13を構成する各部分パンチP1~P3、下方パンチ14を構成する各部分パンチp1~p3に関する作動データ(位置、作動タイミングなど)は入力ずみとする。なお、上下面に突部18a,18bを有する圧粉体16の50

成形は各部分パンチP, pの内、上方・下方共に第2、第3の部分パンチP2, P3、およびp2, p3を使用すれば良いので簡略のため上下の第1部分パンチP1, p1の図示を省略している。

【0026】作動の当初、上方パンチ13はパンチ面を 平らにしてダイプレート3の上方に位置し、下方パンチ14はパンチ面をダイプレート3の上面に一致させており、各部がそれぞれホームポジション位置にある(図33)。まず、下方パンチ14の第2、第3部分パンチp2、p3が、設定した所定距離t3,t4(t3<t4)だけ下降してダイ2の中央部に、中央部が低い成形空間15を作り、これにフィーダー7が成形粉体を供給する(図34~図36)。このときの下方パンチ14におけるパンチ面の凹凸は成形された圧粉体16に望む形態である。アンダーフィルとするために、下方の部分パンチp2、p3を一斉に同距離だけ下方へ移動させ、成形空間15内部の成形粉末を下方へ下げ、その上方に若干の間隔t1をとる(図37)。

【0027】上方の部分パンチP2, P3が共に、すな わち、上方パンチ13が設定所定量下降して成形空間1 5をまず閉鎖する(図38)。上方の部分パンチP2と 下方の部分パンチャ2を同時に所定の位置に移動させ て、上方の部分パンチP2と下方の部分パンチp2によ って閉じられた粉体を移動し、外周部分を形成する。こ の工程では、粉体の流動には頼らず、閉じた領域内で部 分的に粉体の移動を行うため、ある場所だけ密度が低く なることはない(図39)。ついで、上方および下方の 各部分パンチP、Pの相対的な位置関係を維持したま ま、下方パンチ13が上方に突き上げられ、成形空間1 5内部の粉体を圧縮する(図40)。この圧縮は位置制 御または圧力センサーD、dの検出出力を利用したフィ ードバック制御で行われる。なお、このとき、ある程度 の仮圧縮をした後、例えばフランジ部分のみを部分パン チP3, p3間でさらに圧縮したりすることによって、 部分的に強度の高い部分を作る成形を行うことができ る。

【0028】そして、下方の第2部分パンチp2が下降してそのパンチ面を第3部分パンチp3の面に合わせると共に、上方パンチ13がホームポジションに戻り(図41)、ついで、図示していないが下方パンチ13がそのまま、上方へ移動して成形された圧粉体16をダイプレート3の上面に押出す。

【0029】次に、図42のように、中空でフランジ19より上方に突部を有する圧粉体16の成形作動に付いて簡略に述べる。この場合は部分パンチP1~P3、p1~p3が用いられ、また、エアアクチュエーター8によるフィーダー7の作動は単動式とし、送出しと引き戻しにそれぞれオン信号を必要なものとされている。制御装置12には、必要な成形プログラム、データが入力ずみとする。作動の当初、上方パンチ13、下方パンチ1

5).

4はそれぞれのホームポジションにあり、下方パンチ1 4のパンチ面はダイプレート3の上面と一致している (図44)。

【0030】まず、フィーダー8がダイ4の位置に移動されて、その位置で停止する。ついで、下方の第1部分パンチp1が所定距離も5だけ、また、下方の第2,第3部分パンチp2,p3がも6だけ下降し、中央部が深い成形空間15を形成すると同時に、各部分パンチが下降することでフィーダー8内部の粉体が成形空間内に吸引され、充填される(図45)。成形空間15をフィー10ダー8によって閉じたまま、下方の第3部分パンチp3を上昇させ、下方の第1部分パンチp1のパンチ面と一致させる(図46)。

【0031】フィーダー8をホームポジションにもどした後、上記のように各部分パンチャの相対位置を定めた下方パンチ14を全体として下降させ、アンダーフィル空間 t 1を形成する(図47)。

【0032】上方パンチ13を下降させて成形空間15 を閉じ(図48)、ついで、上方の第1部分パンチP1 を所定距離だけ下降させ、上方パンチ13におけるパン 20 チ面の形態を整える。このとき、成形空間内の粉体は移 動し、上方パンチ13のパンチ面に形成される上方凹部 にも成形粉体が十分に充填される。ついで、上方パンチ 13が各部分パンチPの相対的位置を維持したまま下降 して粉体を圧縮成形する(図50)。このとき、第1部 分パンチP1, p1によってフランジ19部分を他より も強く圧縮すれば、フランジ19部分の強度を高くでき る。上方パンチ13がホームポジションに戻り、下方パ ンチ14では中央の第3部分パンチャ3が第2部分パン チp2のパンチ面と一致するところまで下降し、中空部 を形成する。この抜き出しは、圧粉体16が下方の部分 パンチャ1と p 2のパンチ面に支持されており、スムー ズに行われる(図51)。ついで、下方の第2,第3部 分パンチp2, p3が、まず、第1部分パンチp1のパ ンチ面の位置まで同時に移動した後、第1部分パンチャ 1と共に下方パンチ14全体が上昇し、圧粉体16をダ イプレート3の上面に押出す。このようにして、フラン ジ19上方に突出部分を備えた圧粉体16を成形するこ とができる。

【0033】以上のとおり、この型内移動成形の作動は、成形空間15に成形形粉末を充填した後、上方および下方のパンチ13,14で該空間を閉じ、押圧前に上記パンチ13,14の各部分パンチP,pによって構成される各分割面の位置を定めて押圧面形態を形成することにより成形空間内部の成形粉末を移動させることを特徴としたものである。

〔型内圧縮移動成形方法〕図42に示されるような、フランジ19の上方に突部を有する圧粉体16を成形する場合、型内流動成形方法を用いることとし、上記のように成形空間15に成形粉体を充填して、上方パンチ13 50

10

のパンチ面形態を整えるべく上方の第1パンチP1を下降させると、粉体の流動性の特徴によってフランジ19となるべき個所の粉体密度が不安定になることがある。型内圧縮移動成形法はこのような事態を防止するもので、図55~図57に示す次の作動によって実行される。他の場合と同様に成形プログラム、データなどに付いては制御装置12に準備されているものとする。【0034】上方パンチ13および下方パンチ14がホームボジションにある初期状態から、下方パンチ14が下降し、さらに、下方の第2部分パンチp2が下降して、底部に環状の凹部を備えた成形空間15を作る。ついで、成形用粉体が充填された後、下方パンチ14の全

体が若干下降されてアンダーフィル状態とされる (図5

【0035】上方パンチ13が下降して充填された粉体を軽く圧縮する(仮押圧)。これにより、成形空間15内部の粉体はほぼ均一に分布した状態で流動性が停止される(図56)。ついで、上方および下方の第1部分パンチP1、p2をフランジを形成すべき設定された位置まで移動する。この移動は、粉体が仮圧縮されている状態で行い、その後に全体を本押圧する(図57)。この場合、粉体が仮圧縮された状態で移動されているので他への、または、他からの粉体の移動を防止することができ、移動部分の密度を安定させることができる。このようにして目的とする圧粉体16を得ることができる。【0036】したがって、この成形方法は、上方あるいは下方のパンチ13、14による押圧を本押圧とその前の仮押圧とし、仮押圧の後、部分パンチP、pによって

せることを特徴としたものである。 【0037】以上は実施例である。上方および下方のパンチ13,14は成形空間15の粉体を上下から押圧することもある。また、部分パンチは同心円状の分割ではなく、放射状やその他の分割であることもある。

形成される一部の分割面を移動して押圧面形態を完成さ

#### [0038]

#### 【発明の効果】

〔請求項1,2,3〕同じ多段電動式粉末成形機において、成形品としての圧粉体の形状、密度あるいは素材の分布などを比較的自由に設定でき、その結果、様々な押圧面形態を備えた成形品を得ることができる。また、ダイセットなどを必要とせず、各種データの設定が容易であることから、成形品の形態を変更することが簡単にできる。

〔請求項4〕異種粉体の圧粉体が径方向で一体に構成された成形品や、径方向で階層的に粉体密度の異なる成形品を得られ、圧縮成形の利用分野が拡大する。

〔請求項5〕押圧面に凹凸を有する押圧面形態であって も、凹凸部分に成形用粉末が十分に充填され、粉体密度 の均質な成形品を得ることができる。

〔請求項6〕フランジのように側面から突出した部分を

有する成形品であっても突出部分における粉末密度を均 一にし、かつ、強度の高いものを得られる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】機構的に示した正面図。
- 【図2】断面で示す要部の正面図(作動の順序を示 す)。
- 【図3】断面で示す要部の正面図。
- 【図4】断面で示す要部の正面図。
- 【図5】断面で示す要部の正面図。
- 【図6】断面で示す要部の正面図。
- 【図7】断面で示す要部の正面図。
- 【図8】断面で示す要部の正面図。
- 【図9】断面で示す要部の正面図。
- 【図10】断面で示す要部の正面図。
- 【図11】断面で示す要部の正面図。
- 【図12】断面で示す要部の正面図(作動の第2例)。
- 【図13】断面で示す要部の正面図(作動の第3例)。
- 【図14】断面で示す要部の正面図(作動の第4例)。
- 【図15】(イ)は平面図、(ロ)は縦断面図。
- 【図16】(イ)は平面図、(ロ)は縦断面図。
- 【図17】断面で示す要部の正面図(作動の順序を示 す)。
- 【図18】断面で示す要部の正面図。
- 【図19】断面で示す要部の正面図。
- 【図20】断面で示す要部の正面図。
- 【図21】断面で示す要部の正面図。
- 【図22】断面で示す要部の正面図。
- 【図23】断面で示す要部の正面図。
- 【図24】断面で示す要部の正面図。
- 【図25】断面で示す要部の正面図。
- 【図26】断面で示す要部の正面図。 【図27】断面で示す要部の正面図。
- 【図28】断面で示す要部の正面図。
- 【図29】断面で示す要部の正面図。
- 【図30】(イ)は縦断面図、(ロ)は平面図。
- 【図31】断面で示す要部の正面図(従来例)。
- 【図32】断面で示す要部の正面図(作動の順序を示 す)。
- 【図33】断面で示す要部の正面図(実施例)。
- 【図34】断面で示す要部の正面図(作動の順序を示 す)。

【図35】断面で示す要部の正面図。

- 【図36】断面で示す要部の正面図。
- 【図37】断面で示す要部の正面図。
- 【図38】断面で示す要部の正面図。
- 【図39】断面で示す要部の正面図。
- 【図40】断面で示す要部の正面図。
- 【図41】断面で示す要部の正面図。
- 【図42】(イ)は縦断面図、(ロ)は平面図。

1 2

- 【図43】断面で示す要部の正面図(従来例)。
- 10 【図44】断面で示す要部の正面図(作動の順序を示 す)。
  - 【図45】断面で示す要部の正面図。
  - 【図46】断面で示す要部の正面図。
  - 【図47】断面で示す要部の正面図。
  - 【図48】断面で示す要部の正面図。
  - 【図49】断面で示す要部の正面図。
  - 【図50】断面で示す要部の正面図。
  - 【図51】断面で示す要部の正面図。
  - 【図52】断面で示す要部の正面図。
- 20 【図53】断面で示す要部の正面図(従来例)。
  - 【図54】断面で示す要部の正面図(従来例)。
  - 【図55】断面で示す要部の正面図(作動の順序を示 す)。
  - 【図56】断面で示す要部の正面図。
  - 【図57】断面で示す要部の正面図。

【符号の説明】

- 1 多段電動式粉末成形機
- 3 ダイプレート

2 ダイ 4 上方パンチ

ユニット

- 30 5 下方パンチユニット
  - 7 フィーダー

6 ベース 8 エアアクチ

ュエーター

- 12 制御装置
- チ
- 14 下方パンチ

15 成形空間


D 直線移動機


13 上方パン


- 16 圧粉体
- R 加圧ラム


- P パンチ
- M サーボモーター
- 構
- 40 S 圧力センサー


10

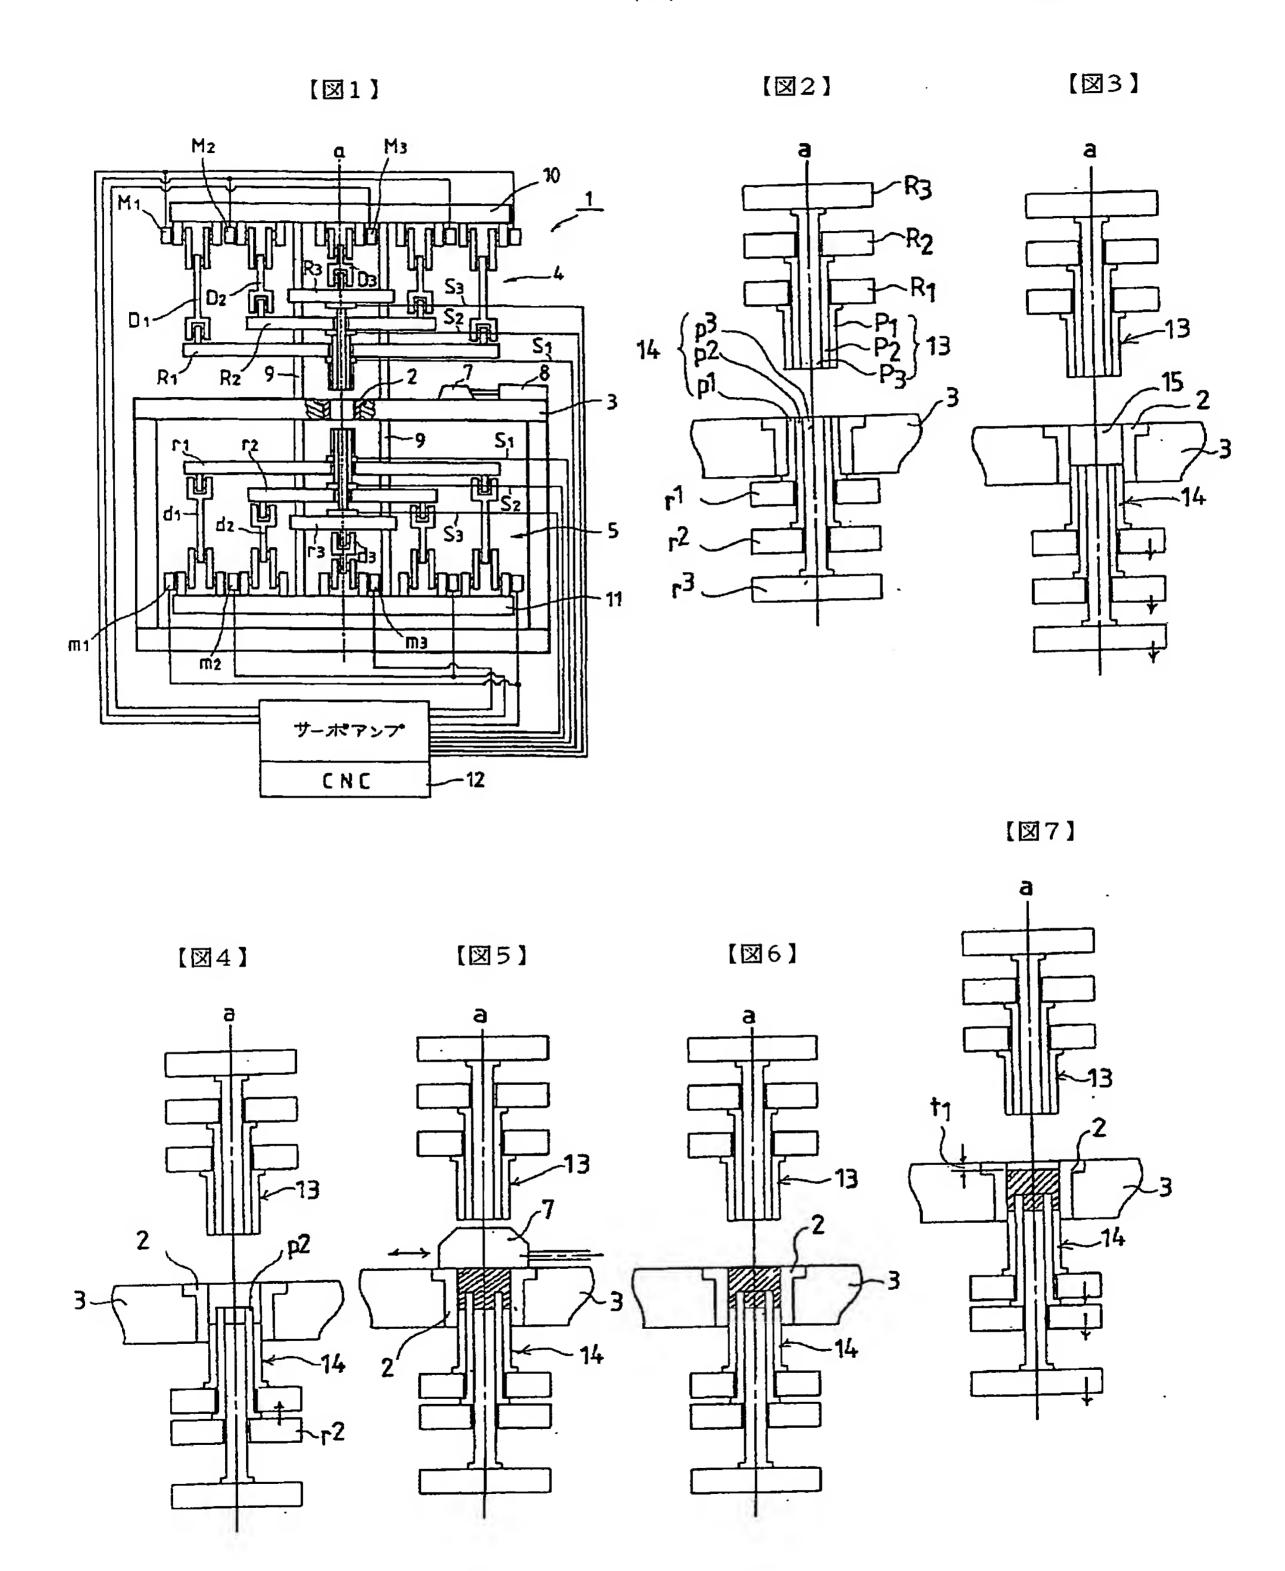


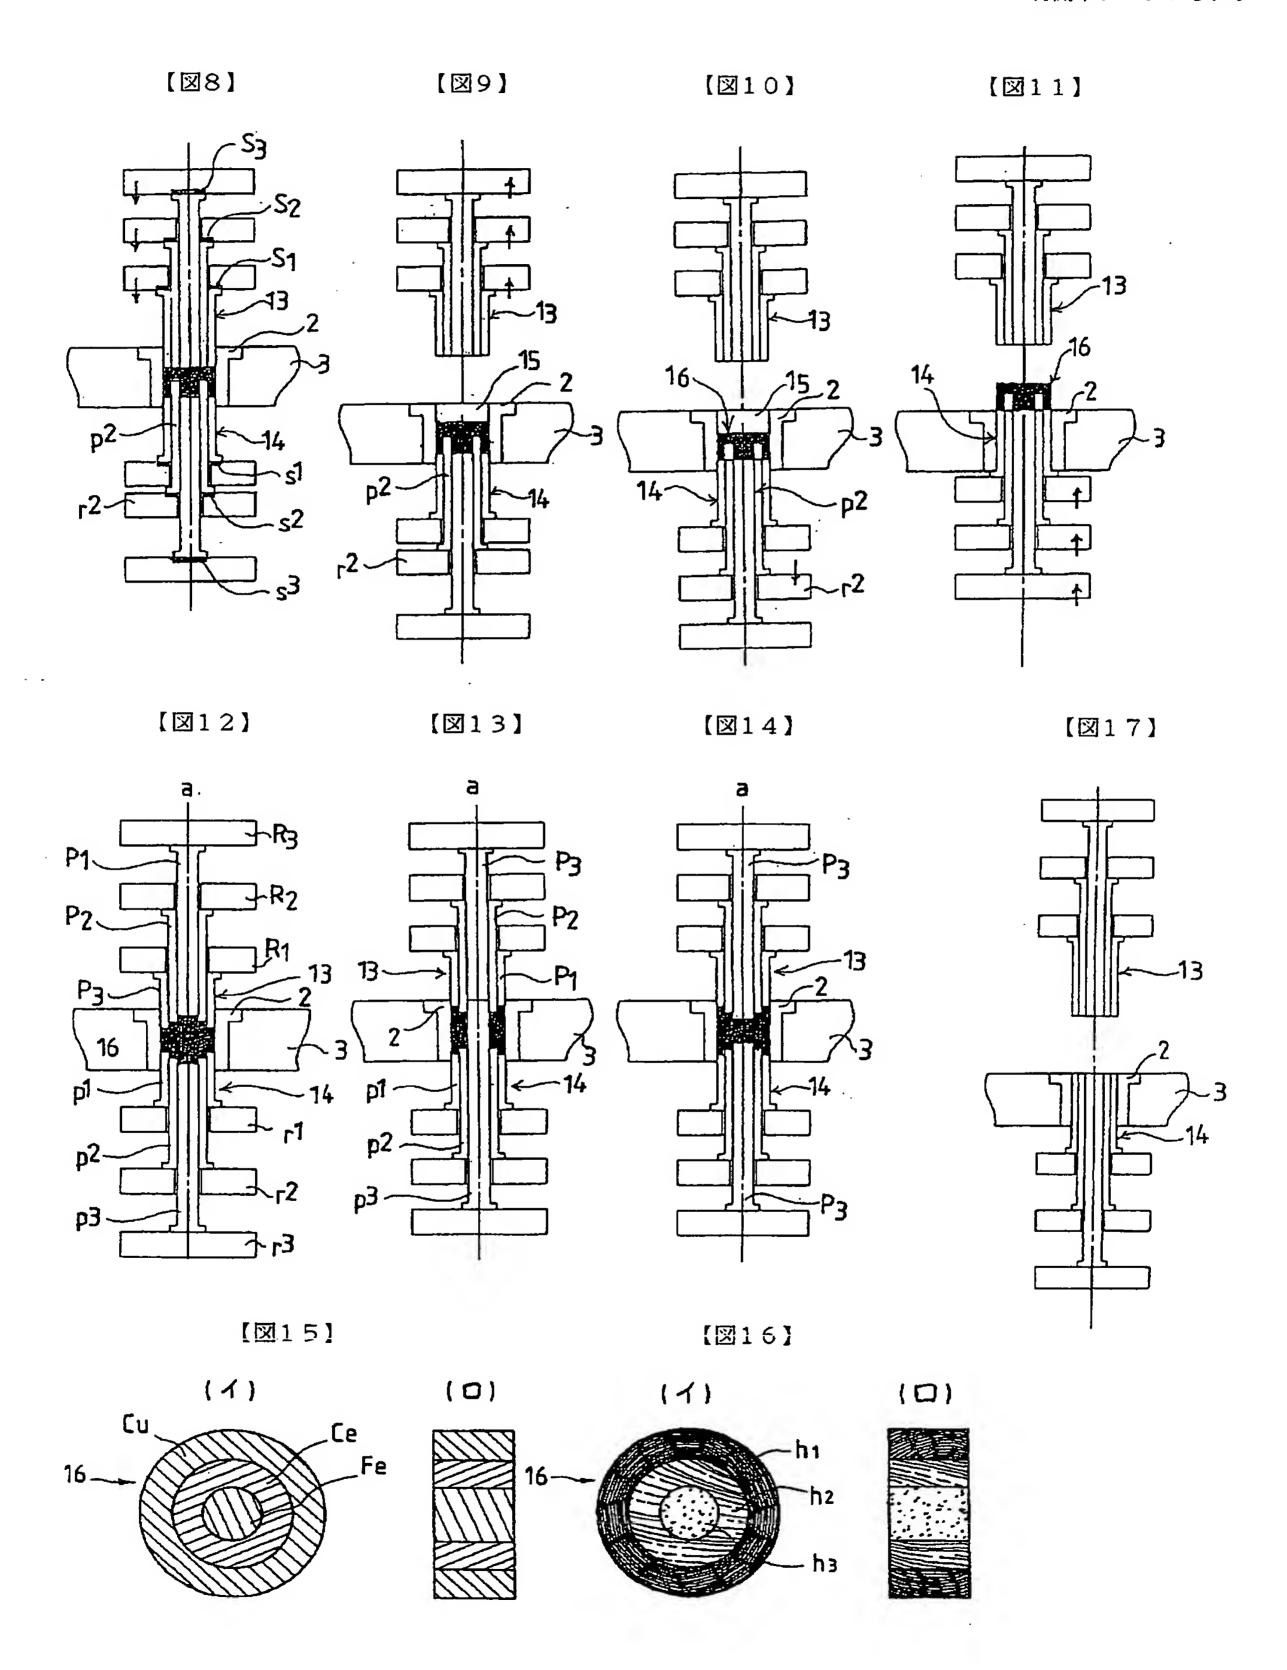


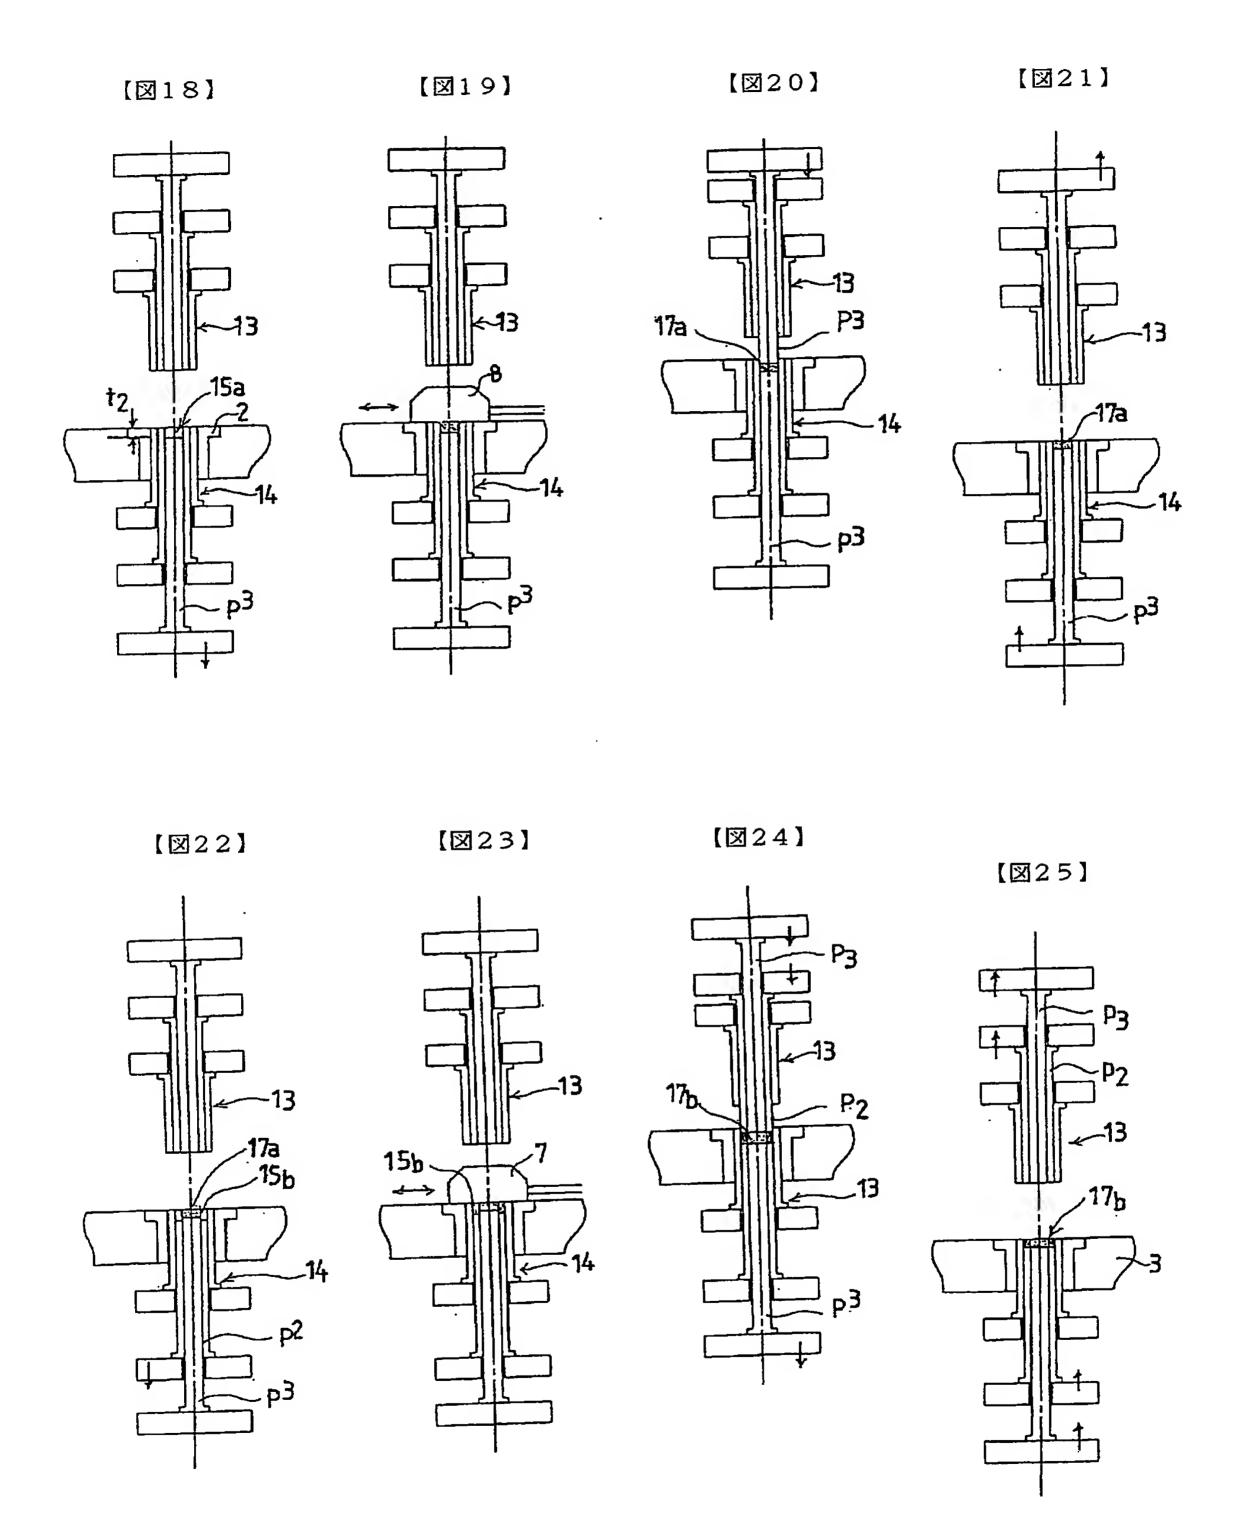


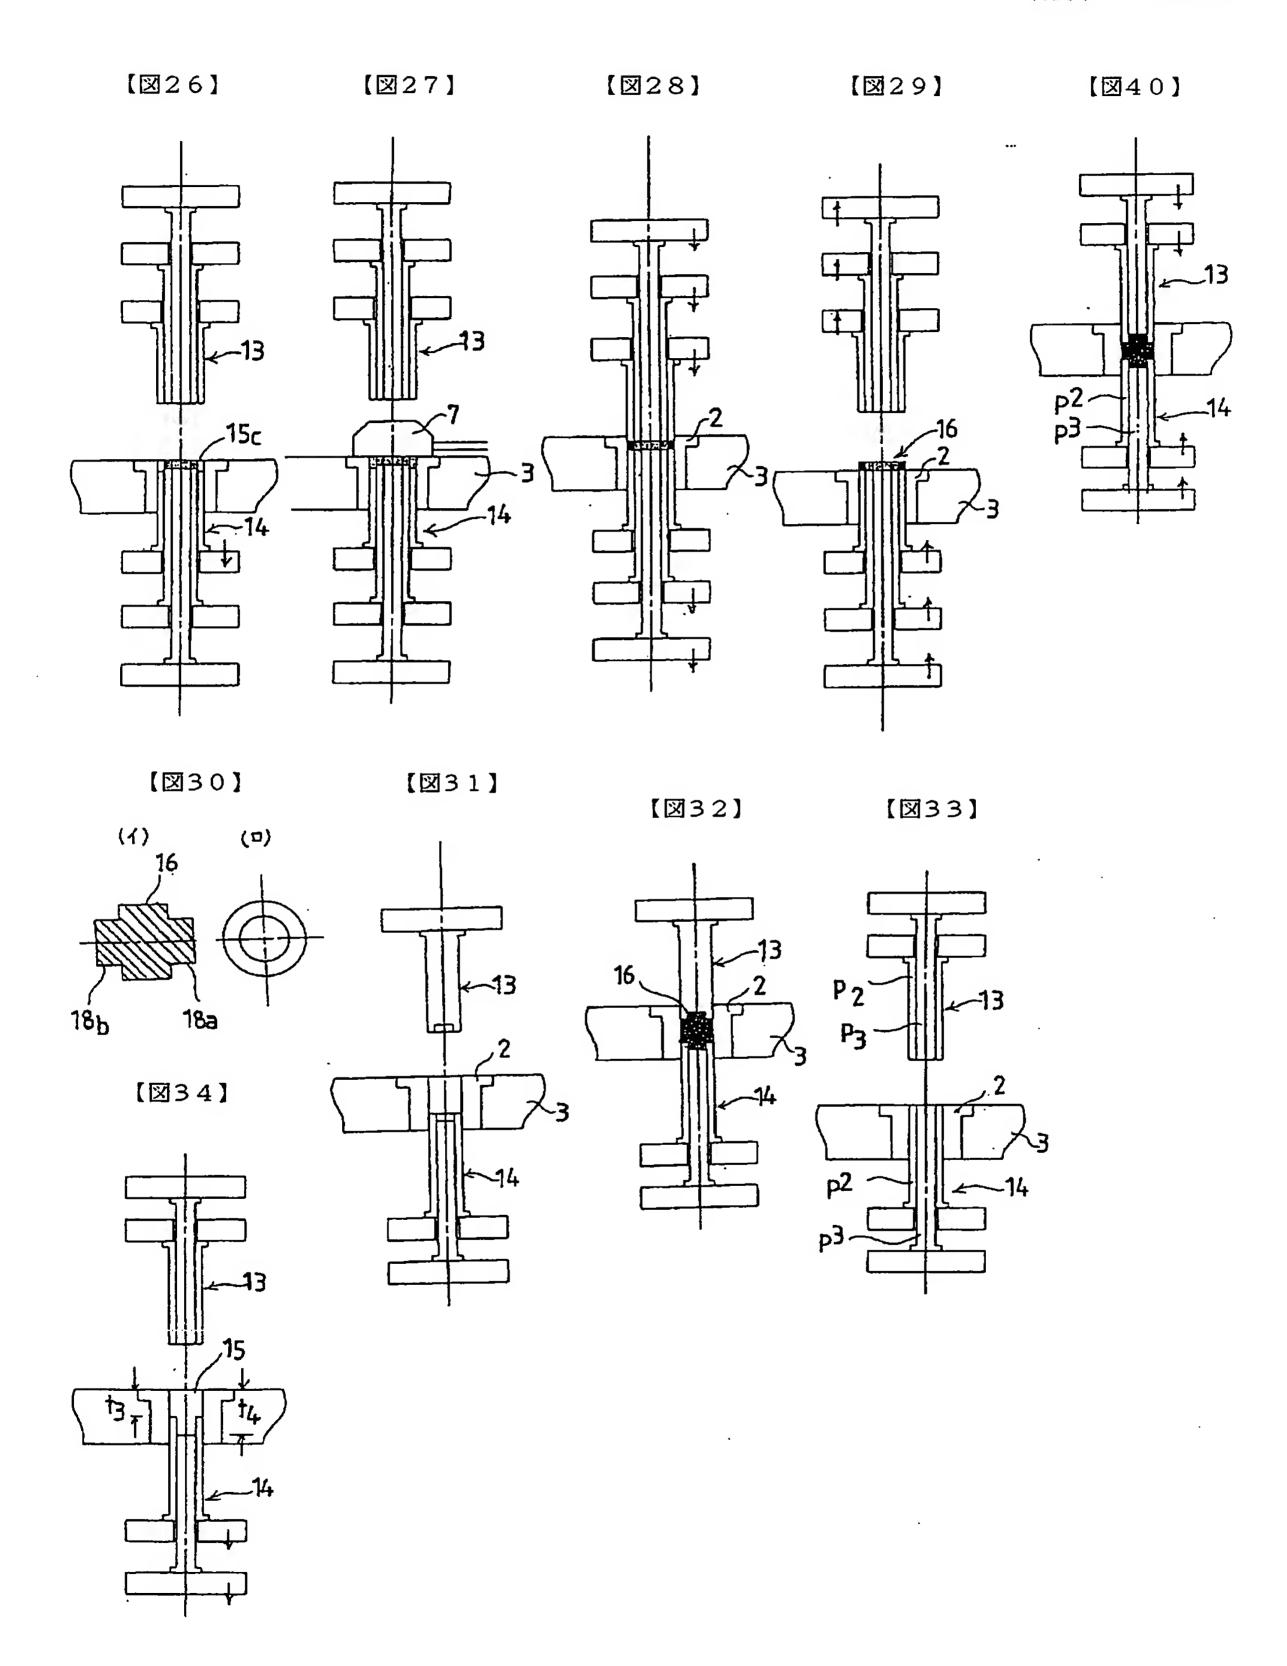

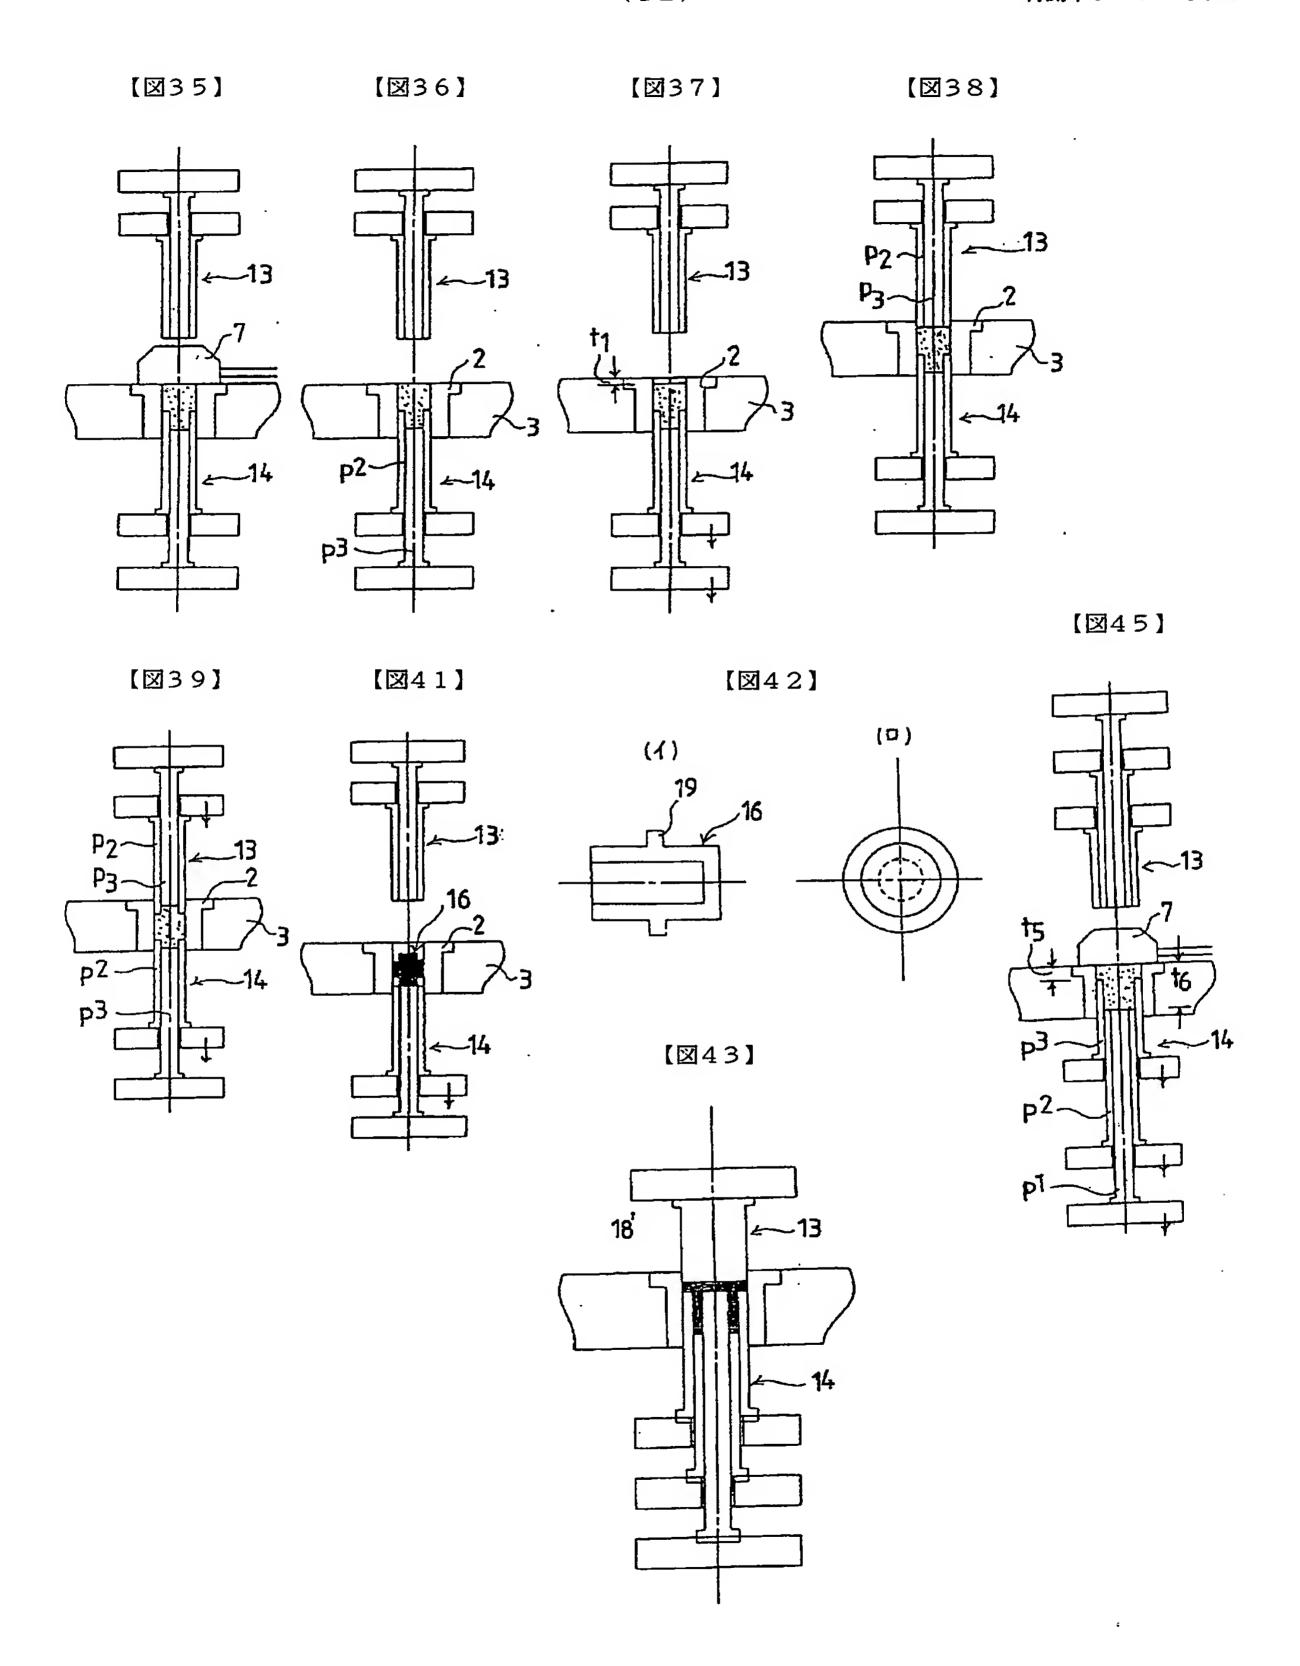

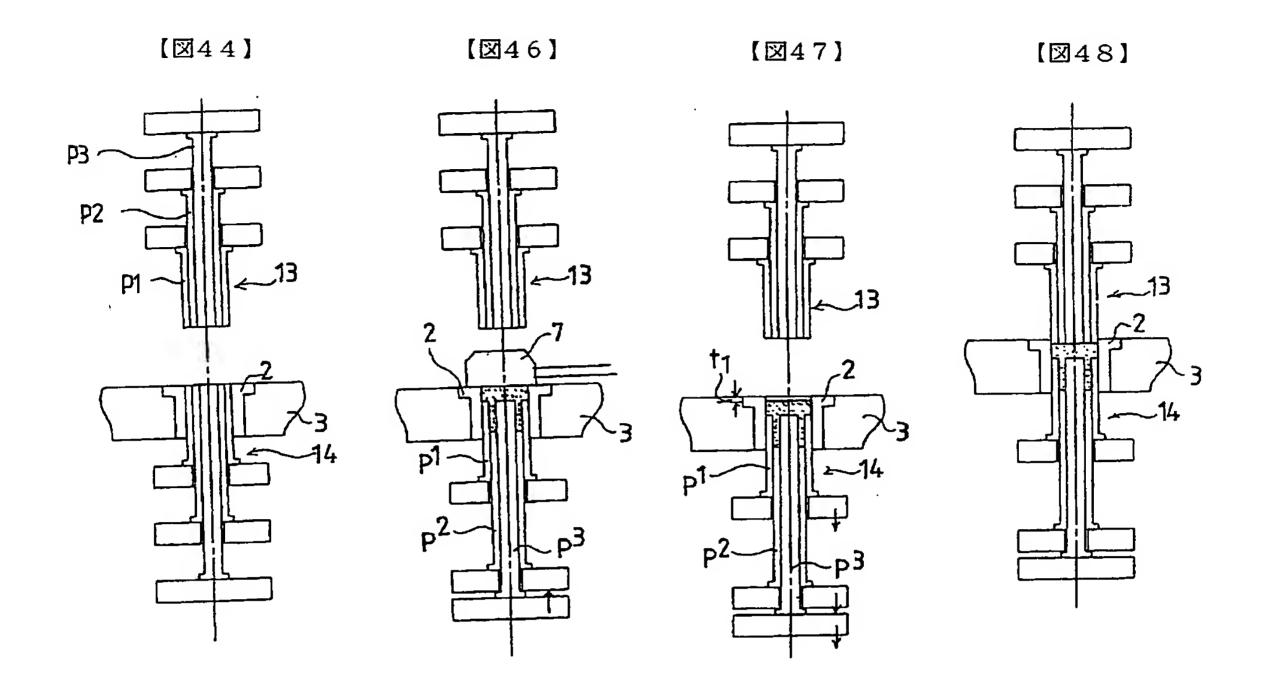

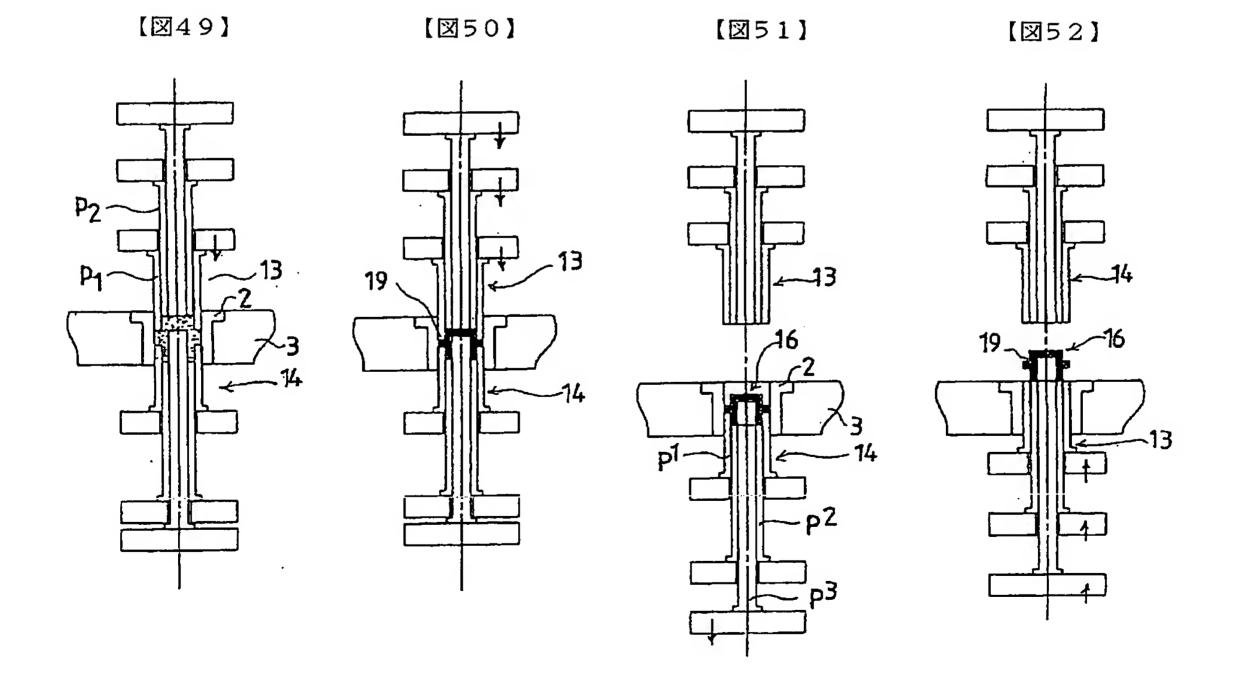

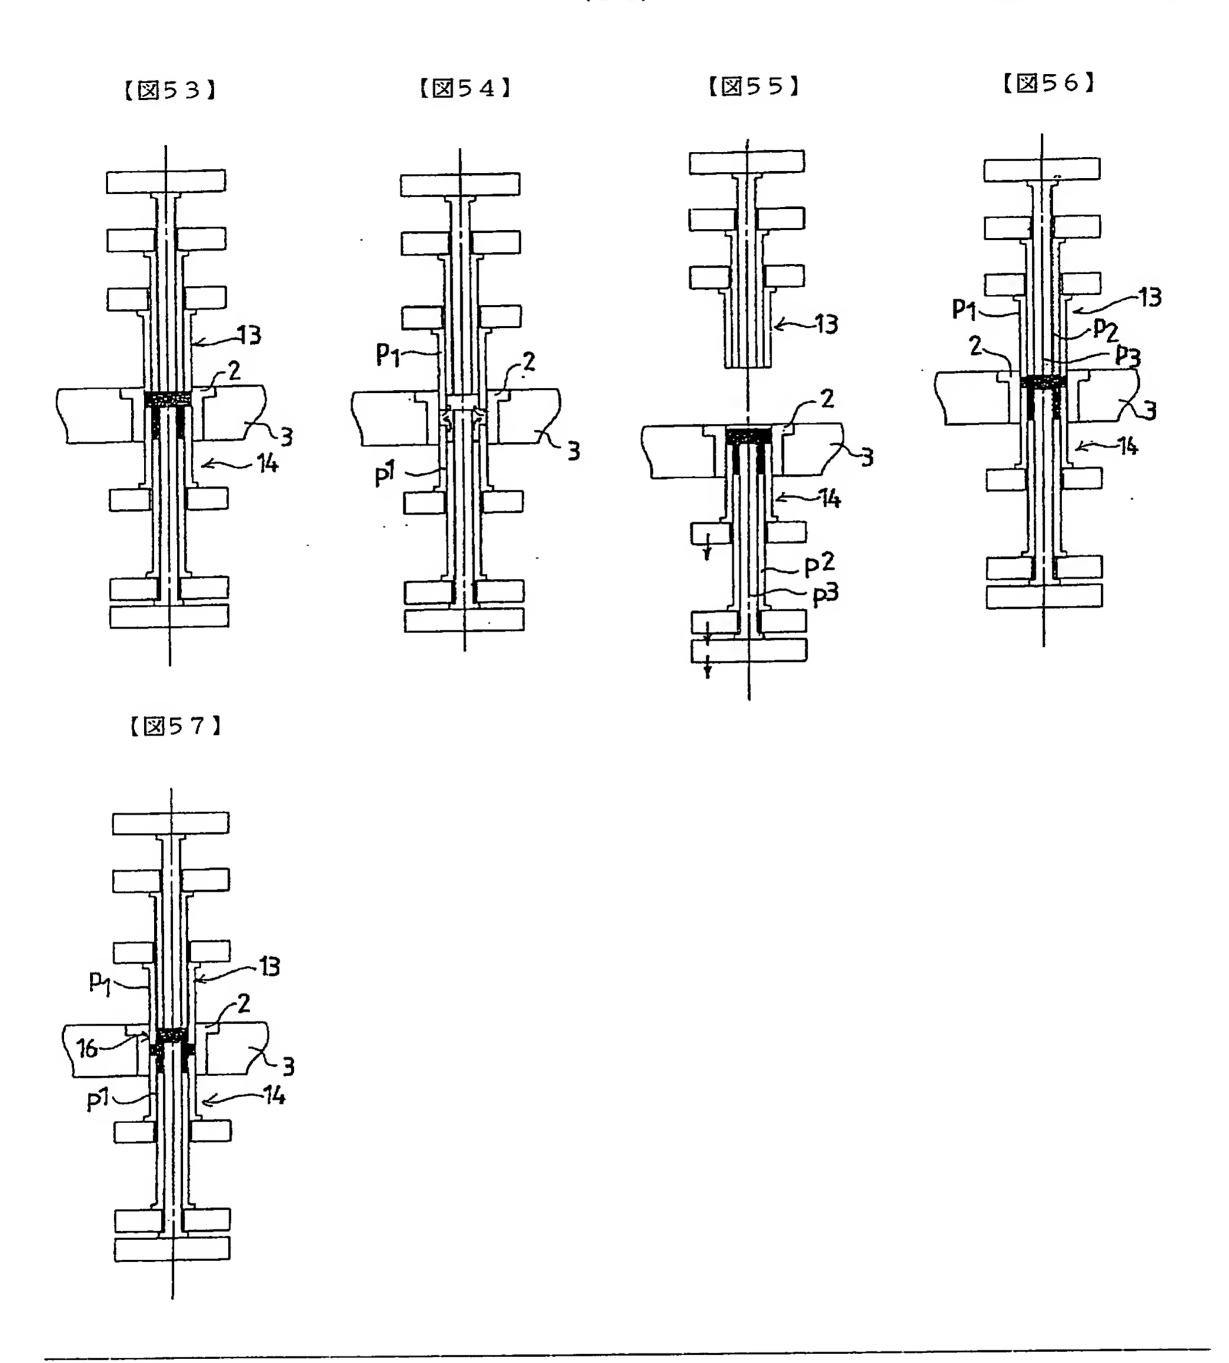

フロントページの続き

(72) 発明者 平 尊之

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番 地 フアナツク株式会社商品開発研究所内 (72) 発明者 村中 正樹

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番 地 フアナツク株式会社商品開発研究所内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)